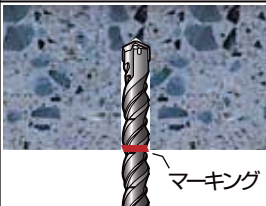
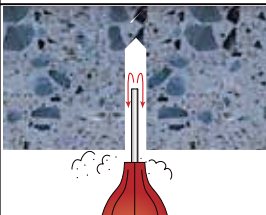
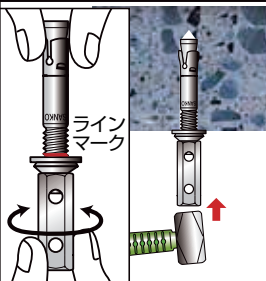
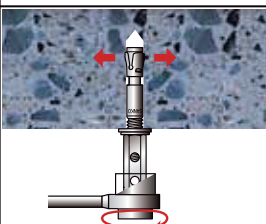
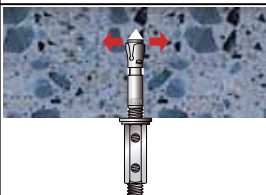
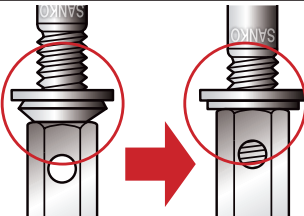


トルコンアンカー[®] AW-BW タイプの 施工手順・注意事項

施 工 手 順			注 意 事 項										
墨出し	墨出し	- 穿孔する位置の決定。 - 墨出し。	- 図面および管理者の指示に従い、正確な位置を分かりやすくマークする。 - 墨出しが事前にされている場合は、位置を確認する。										
マーキング		- アンカーサイズに適合するドリルを選定する。 - 穿孔する深さを確認する。 - コンクリートドリルにマーキングする。	- 穿孔径および穿孔深さはアンカーメーカーの指定に従う。 - 穿孔深さは穿孔機器の調整、あるいはドリルにビニールテープをするなどして確実に守るようにする。										
穿孔		所定の深さで穿孔する。	- 施工面に直角になるように行う。 - 墨出し位置に正確に施工する。 - マーキングを目安に深さを順守する。										
清掃		集じん機、ブロワーなどを使用して孔内の切粉を除去する。	孔内に切粉が残らないように十分に行う。										
挿入		- アンカーを逆さにし異径高ナットを回しワッシャーを本体ラインマーク位置にセットする。 - ワッシャーがコンクリート面に達するまでハンマーを用いてアンカーを挿入する。	- 挿入の際は、ねじ部の破損が起きないようにする。 - アンカー挿入の際、ワッシャーが天井に接触したら打込みを終了する。打込みすぎるとドームワッシャーをつぶしてしまい、施工目安がとれなくなってしまうので要注意。										
締付け(※)		ドームワッシャーがつぶれるまで締付けた後、さらに1回転回すか、標準施工トルクまで締付けて施工完了。	下表の標準施工トルクを順守する。										
取付け		吊りボルト等を取付ける。											
(※)													
ドームワッシャーのつぶれで施工完了を目視で確認可能。			<table><tr><th colspan="2">標準施工トルク</th></tr><tr><th colspan="2">単位:N・m</th></tr><tr><th>ねじの呼び</th><th>締付けトルク</th></tr><tr><td>W3/8</td><td>25</td></tr><tr><td>W1/2</td><td>50</td></tr></table>	標準施工トルク		単位:N・m		ねじの呼び	締付けトルク	W3/8	25	W1/2	50
標準施工トルク													
単位:N・m													
ねじの呼び	締付けトルク												
W3/8	25												
W1/2	50												