

## - **プービアープログラン 10 EZI-CN** タイプの 施工手順・注意事項

施工手順			注 意 事 項
- 墨出し	墨出し	● 穿孔する位置の決定。 ● 墨出し。	<ul><li>●図面および管理者の指示に従い、 正確な位置を分かりやすくマークする。</li><li>●墨出しが事前にされている場合は、 位置を確認する。</li></ul>
マーキング	マーキング	<ul><li>●アンカーサイズに適合するドリルを選定する。</li><li>●穿孔する深さを確認する。</li><li>●コンクリートドリルにマーキングする。</li></ul>	<ul><li>穿孔径および穿孔深さはアンカーメーカーの指定に従う。</li><li>穿孔深さは穿孔機器の調整、あるいはドリルにビニールテープを巻くなどして確実に守るようにする。</li></ul>
穿 孔 儿	マーキング	●所定の深さで穿孔する。	● 施工面に直角になるように行う。 ● 墨出し位置に正確に施工する。 ● マーキングを目安に深さを順守する。
清掃		●集じん機、ブロワ─などを使用 して孔内の切粉を除去する。	● 孔内に切粉が残らないように十分に 行う。
挿入	スリーブ	●インパクトドライバにセットし 穿孔した孔にアンカーを挿入する。	<ul><li>二重座金の座面がコンクリート面に接するまで挿入する。</li><li>挿入前にスリーブにガタつきが無いことを確認する。(※)</li></ul>
締けけ		●インパクトドライバで チェックリングがはみ出るまで 締付けて施工完了。	<ul><li>■二重座金が隠れるまで、チェックリングがはみ出したことを確認したら締付けをやめる。</li><li>■インパクトドライバは、14.4Vまたは18Vを使用する。</li></ul>
取付け	ボルトチェッカー	●吊りボルトをねじ込み、 ボルトチェッカーが突出したら、 ねじ込み完了。	● ボルトチェッカーが2ヵ所突出する まで確実にボルトをねじ込む。