15

30

50


100

ねじの呼び M 6 M 8

M10

M12

M16

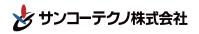

ファー® **TCW**タイプの施工手順・注意事項

施工手順注意事項			
墨出し	墨出し	● 穿孔する位置の決定。 ● 墨出し。	図面および管理者の指示に従い、 正確な位置を分かりやすくマークする。墨出しが事前にされている場合は、 位置を確認する。
マーキング	マーキング	●アンカーサイズに適合するドリルを選定する。●穿孔する深さを確認する。●コンクリートドリルにマーキングする。	穿孔径および穿孔深さはアンカーメーカーの指定に従う。穿孔深さは穿孔機器の調整、あるいはドリルにビニールテープをするなどして確実に守るようにする。
穿孔	取付物	● 所定の深さで穿孔する。	・施工面に直角になるように行う。・墨出し位置に正確に施工する。・マーキングを目安に深さを順守する。
清掃	<u> </u>	●集じん機、ブロワーなどを使用 して孔内の切粉を除去する。	● 孔内に切粉が残らないように十分に 行う。
挿入		ワッシャーが取付物に達するまで ハンマーを用いてアンカーを 挿入する。専用マシンホルダーでの挿入も 可能。	● ナット上面とテーパー端部が合うようにセットする。
締けけ	→ N →	● トルクレンチで所定のトルク までナットを締付けて施工完了。	● 下表の締付けトルクを順守する。
取付け		● 取付け完了。 ねじ部のラインマークは、母材・穿孔不良に 負荷できない場合、ナット上部より上にある このラインマークが確認された場合、アン 別の場所に打ち直しが必要となります。	がります。
標準施工トルク 単位:N·m ねじの呼び 締付けトルク TCW-HSDSタイプ			

マシンホルダー で挿入